

<<一线师傅上门维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<一线师傅上门维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787118066968

10位ISBN编号：7118066966

出版时间：2012-10

出版时间：国防工业出版社

作者：刘丽，彭琼 编

页数：178

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<一线师傅上门维修案例精选>>

### 内容概要

《家电下乡电器维修系列丛书·一线师傅上门维修案例精选：传真机电话机篇》整理和编写了各种品牌传真机、电话机故障维修共700多例。

这些维修实例集中反映了维修一线高手的实践经验和理论智慧。

对于书中每一个故障案例，维修师傅都能根据电路原理分析发生故障的具体原因，并精心介绍检修故障的步骤和方法，达到快速修复机器的目的。

这些维修实例集常见故障与疑难故障、一般故障与特殊故障于一体，具有一定典型性和启发性。

全书通俗易懂，查找方便，是一本方便快捷、实用性强的电器设备维修参考资料。

为了方便读者查阅，《家电下乡电器维修系列丛书·一线师傅上门维修案例精选：传真机电话机篇》所有实例均按机型分类编排，语言通俗易懂、图文并茂。

《家电下乡电器维修系列丛书·一线师傅上门维修案例精选：传真机电话机篇》可供广大计算机外设维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考。

## 书籍目录

第1章 传真机故障分析与维修实例第1节 松下传真机故障分析与维修实例例1 松下KX-F90B型传真机，不输纸且声音异常例2 松下KX-F90B型传真机，不能自动切纸例3 松下KX-F90B型传真机，发送时机器进入复印状态例4 松下KX-F90B型传真机，不能转至接收状态例5 松下KX-F90B型传真机，对方不响应本机发出的DIS联机信号例6 松下KX-F90B型传真机，开机后，显示代码“E-08”例7 松下KX-F90B型传真机，复印或接收时文件未完便切纸例8 松下KX-F130BX型传真机，与国外通信经常失败例9 松下KX-F190型传真机，传真纸卷用去2/3后卡纸例10 松下KX-F190CN型传真机，不能复印及发送文件例11 松下KX-F190CN型传真机，显示“CHECKPAPER”告警例12 松下KX-F828CN型传真机，无拨号功能例13 松下KX-F828CN型传真机，接收传真件时，复印件全白例14 松下KX-F828CN型传真机，复印、接收时记录纸不输出例15 松下KX-F828CN型传真机，字符显示缺笔画例16 松下KX-F828CN型传真机，对方收到的文件图像全黑例17 松下KX-F828CN型传真机，原稿放入稿台后，不动作例18 松下KX-F828CN型传真机，开机后面板无任何显示例19 松下UF-2型传真机，复印件有纵向黑线或白线例20 松下UF-2型传真机，不能进行收、发明传例21 松下UF-2型传真机，通信速率慢例22 松下UF-2型传真机，记录纸图像有底灰例23 松下UF-2型传真机，传真及复印时，复印件全黑或部分黑例24 松下UF-2型传真机，复印件一端或两端有黑色带状线例25 松下UF-2型传真机，发送或复印时，出现阻塞现象例26 松下UF-2型传真机，复印件全白（一）例27 松下UF-2型传真机，复印件全白（二）例28 松下UF-2型传真机，复印时有纵向白线和黑线例29 松下UF-2B型传真机，接收方文件上有条带状重底色例30 松下UF-2型传真机，能进行明传不能进行密传例31 松下UF-2H型传真机，发稿与复印时文件上有垂直细黑条例32 松下UF-2H型传真机，收稿与复印时文件上有垂直空白条例33 松下UF-2EXC型传真机，不能计时和RAM数据设置例34 松下UF-2EXC型传真机，电源指示灯不亮，LCD无显示例35 松下UF-2EXC型传真机，接收及复印文件时，清晰度下降例36 松下UF-2EXC型传真机，不能接收及发送传真例37 松下UF-2EXC型传真机，原稿不能自动进入例38 松下UF-2EXC型传真机，记录纸排出电机不能正常旋转例39 松下UF-2EXC型传真机，复印件底灰严重，字迹不清晰例40 松下UF-2EXC型传真机，面板显示“010”，不能工作例41 松下UF-2EXC型传真机，显示故障代码“002”，不能工作例42 松下UF-108M型传真机，复印及接收时显示故障代码“004”例43 松下UF-120型传真机，所有操作键无效例44 松下UF-200型传真机，复印件图像不清晰例45 松下UF-200型传真机，振铃信号失常例46 松下UF-200型传真机，不能手动操作收发传真（一）例47 松下UF-200型传真机，不能手动操作收发传真（二）例48 松下UF-200型传真机，屏显示信息码“400”~“599”，通信失效例49 松下UF-200型传真机，传真时，接收方记录稿一侧字浅，一侧字深例50 松下UF-200型传真机，在专线上不能自动接收例51 松下UF-200型传真机，启动后裁纸条截止通信例52 松下UF-200型传真机，脉冲拨号不正常例53 松下UF-200型传真机，操作键都不起作用例54 松下UF-207型传真机，A4纸原稿横放时常被夹住例55 松下UF-207型传真机，对方接收的传真件图像有黑色条纹例56 松下UF-207型传真机，显示故障代码“060”，不工作例57 松下UF-208型传真机，复印及打印样张时，图像全白例58 松下UF-208型传真机，收发文件时，工作时好时坏例59 松下UF-208型传真机，无任何显示，所有指示灯不亮例60 松下UF-208型传真机，对方接收的记录纸图像全黑例61 松下UF-208型传真机，发送时原稿不前进例62 松下UF-208型传真机，记录纸呈全黑状态例63 松下UF-208型传真机，工作时不切纸例64 松下UF-208型传真机，显示代码“004”（记录纸卡纸）例65 松下UF-208型传真机，显示代码“010”（无记录纸）例66 松下UF-208型传真机，按启动键，文件不能发送例67 松下UF-208型传真机，复印或发送时原稿立即退出例68 松下UF-208型传真机，无自动接收功能例69 松下UF-208M型传真机，文件左边有一条3cm宽的黑条例70 松下UF-208M型传真机，B4W原稿文件宽度检测传感器工作异常例71 松下UF-208M型传真机，记录纸排出检测传感器工作异常.....第2章 电话机故障分析与维修实例

<<一线师傅上门维修案例精选>>

章节摘录

例19 松下UF-2型传真机，复印件有纵向黑线或白线 故障症状：打印测试图正常，但复印件有纵向黑线或白线。

检查与分析：根据现象分析，该故障一般由以下原因造成：原稿通道有异物； CCD光电传感器故障； 反光镜上、光路中有异物。

该机经检查为反光镜上、光路中有异物。

检修结果：用酒精擦去异物后，故障排除。

例20 松下UF-2型传真机，不能进行收、发明传 故障症状：机器复印和打印测试图正常，但不能进行收、发明传。

检查与分析：根据现象分析，该故障一般由以下原因造成：外线接触不良； 线路控制板或调制解调器故障； 软件设置有误（47项高00为明传，充02为密传）。

该机经检查为软件设置有误。

检修结果：正确设置软件参数后，故障排除。

例21 松下UF-2型传真机，通信速率慢 故障症状：机器工作时，通信速率慢。

检查与分析：根据现象分析，该故障一般由以下原因造成：线路质量差； 调制解调器故障。该机经检查为线路质量太差。

检修结果：待线路质量好时，再进行工作。

例22 松下UF-2型传真机，记录纸图像有底灰 故障症状：机器接收传真时，记录纸图像有底灰。

检查与分析：根据现象分析，该故障一般为荧光管透光、反光镜面有灰尘所致。该机经检查果然如此。

检修时，关断电源后，将传真机竖立，卸下底部中间的螺钉，便可看到荧光管等部件，用绒布或镜头纸擦净即可。

检修结果：该机经上述处理后，故障排除。

例23 松下UF-2型传真机，传真及复印时，复印件全黑或部分黑 故障症状：机器传真及复印时，复印件全黑或部分黑。

检查与分析：根据现象分析，该故障一般为CCD光电器和透镜聚焦不良所致，但大多为清洗光学器件后未能正常复原所引起。

可按维修手册上的有关步骤进行调整解决。

检修结果：该机经正确调整复原后，故障排除。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>